
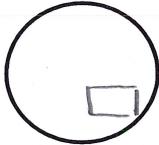
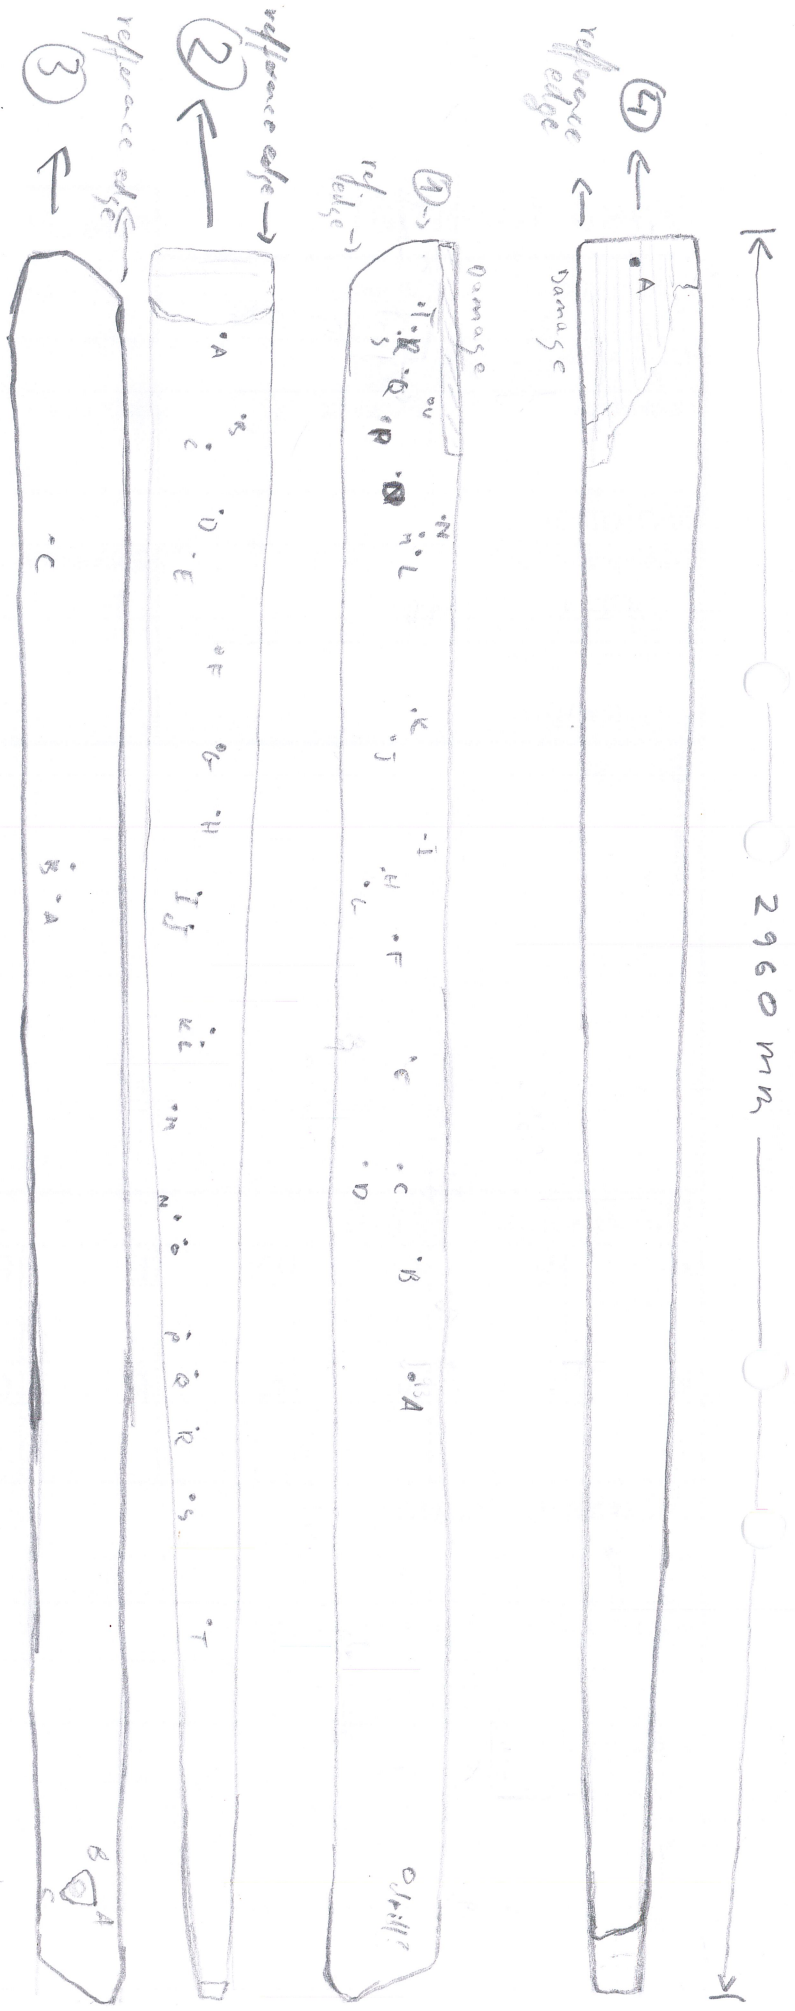


Vasa föremål


Dokumenterad av MvdL/RL		Datum 14-08-2014	Föremål STANCHION		Fyndnummer NNA (Nytt nr: 28396)			
Fyndplats/location								
Däck/deck	Sida/side	Balk/beam			Kanonport/gunport			
Material								
Träslag/wood type SPRUCE/PINE			Conversion					
Fiberriktning/grain STRAIGHT								
Skiss								
Dimensioner (mm)								
A L 2960	B W 155	C TH 130	D	E	F	G	H	J
K	L	M	N	P	Q	R	S	T
Skador/damage surfaces on the more narrow side eroded partly, post-excavation damage mainly on edges. On one end part of the timber broke of over an extent of 35cm								
Kommentar/comments Saknade vid inventering 2014 fynda varför en ny sådan gjordes.								
Association								
Andra delar/other parts part of the the pumpkista								
Relaterade fynd/related finds								

SIDE ①

Feature	Length	Breadth	
width A	100	155	
" B	2000	140	
" C	2920	114	
drill hole?	2760	82	(15 x 15)
nail hole A	1788	93	(5 x 5)
" B	1560	96	"
" C	1376	93	"
" D	1383	54	"
" E	1130	98	"
" F	930	83	"
" G	80 80	49	"
" H	799	84	"
" i	750	107	"
" j	610	70	"
" k	600	85	"
" l	475	85	"
" m	403	85	"
" n	400	117	"
" o	354	66	"
" p	308	64	(15 x 15)
" q	150	65	(5 x 5)
" r	135	65	"
" s	140	75	"
" t	107	80	"
(modern?) u	262	98	
damage A	0	100	
" B	34	100	

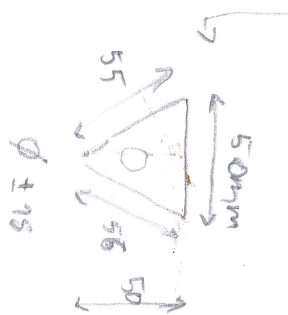

Vasa föremål

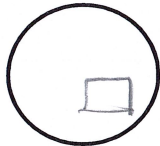Dokumenterad av <i>MAL/RL</i>		Datum <i>14/08/2014</i>		Föremål <i>STANCHION</i>			Fyndnummer <i>NNA</i>		
Fyndplats/location									
Däck/deck		Sida/side		Balk/beam			Kanonport/gunport		
Material									
Träslag/wood type <i>spruce / pine</i>				Conversion					
Fiberriktning/grain <i>straight</i>									
Skiss									
Dimensioner (mm)									
A	B	C	D	E	F	G	H	J	
K	L	M	N	P	Q	R	S	T	
Skador/damage									
Kommentar/comments									
Association									
Andra delar/other parts									
Relaterade fynd/related finds									

SIDE ②

Feature	Length	Breadth
width A	100	121
" B	1800	102
" C	2920	34

Nailhole A | 95 | 63 (5x5)

" B | 271 | 43 "

" C | 300 | 77 "

" D | 355 | 80 "

" E | 404 | 80 "

" F | 535 | 50 "

" G | 734 | 46 "

" H | 828 | 50 "

" I | 1000 | 64 (probably recent)

" J | 1075 | 63 (5x5)

" K | 1355 | 30 "

" L | 1360 | 42 "

" M | 1452 | 66 "

" N | 1665 | 85 "

" O | 1725 | 70 "

" P | 1935 | 70 "

" Q | 2005 | 60 "

" R | 2073 | 53 "

" S | 2155 | 62 "

" T | 2362 | 34 "

SIDE ③

Features	Length	width
width A	150	140
" B	2000	137
" C	2800	122

nailhole A | 1385 | 92

" B | 1320 | 67

" C | 1642 | 101

triangular hole A | 2780 | 53

" B | 2738 | 52

" C | 2760 | 98

actual hole centre | 2760 | 79

$\phi \pm 18mm$

SIDE 4

Feature	Length	width
width A	100	130
" B	2000	96
" C	2880	58

Damage | 0 - 320
(Loose piece extra)

Nailhole | 20 | 60 (2x2)

3 of 3

Vasa föremål

Föremål

Fyndnummer

Dokumenterad av

Datum

STANLION

NNA

MvdL/RL

14/08/2014

Fyndplats/location

Däck/deck

Sida/side

Balk/beam

Kanonport/gunport

Material


Träslag/wood type

Conversion


spruce/pine

Fiberriktning/grain

straight

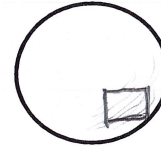

Skiss

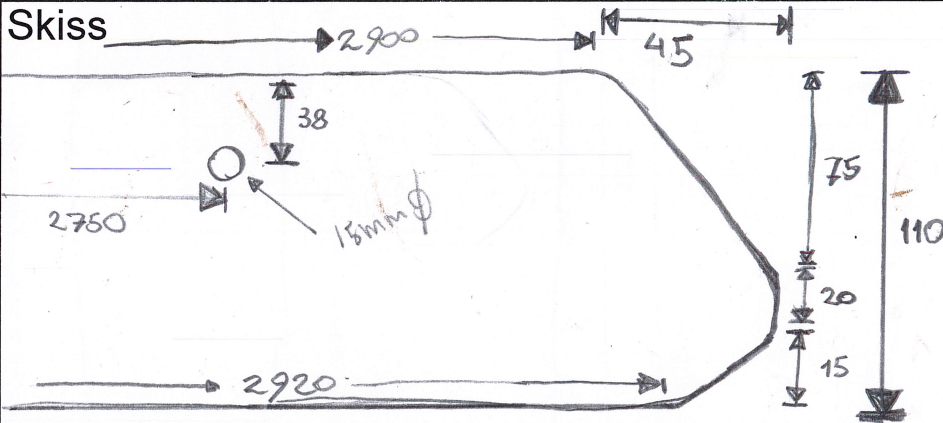

Dimensioner (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	J
K	L	M	N	P	Q	R	S	T

Skador/damage

Kommentar/comments

Association

Andra delar/other parts

Relaterade fynd/related finds

VIEW on this end of timber below

Part broken off, but still with timber

cut/chop traces from axe?

